

## OPVULLEN VAN KRASSEN & GATEN



## HERSTELLEN VAN BARSTEN



## VERLIJMEN & HECHTEN



### 01 ONTVET HET OPPERVLAK GRONDIG MET DE TSP 600 FOAM-IT

Draag altijd handschoenen en zorg er steeds voor dat beide zijden van het oppervlakte ontvet zijn.  
**Na deze stap NIET MEER ONTVETTEN!**



### 02 SCHUUR HET OPPERVLAK IN EEN V-VORM MET EEN RUW SCHUURPAPIER

P80 of ruwer



### 03 BOOR GATEN (Ø 3MM) RONDOM DE REPARATIE



### 04 BRENG EEN DUNNE LAAG TSP 030 FINIXA HECHTINGSPRIMER AAN & LAAT 10" DROGEN



### 05 BRENG DE PLI AAN OP DE VERSTERKINGSMAT

Hou de mixertip in het product om luchtinsluiting te vermijden



### 06 BRENG HET PRODUCT VAN BINNEN NAAR BUITEN AAN (ESTHETISCH ZIJDE)

Zorg ervoor dat de gaten van 'stap 03' volledig gevuld zijn



### 07 WERK DE ESTHETISCHE ZIJDE AF MET DE CONTOURMAT

Optioneel: verspreid het product met een kunststof plamuurmes



### 08 SCHUUR DE KUNSTSTOFREPARATIE GLAD

Werk het oppervlakte, indien nodig af met zwarte polyester plamuur (GAP 00)

